


Montageanleitung: Toter Mann für Sun2000/ Varianta 18 (05-TM-SUN2000,05-TM-VARIANTA-18)

Benötigtes Werkzeug:

Akkuschrauber, Bohrer (ø6,5mm), Kegelsenker klein, RecaS78 transparent, Zollstock, Kreuzschlitzschraubendreher/ Bits für Akkuschrauber, Steckschlüsselsatz

1. Fußbeschläge auf Deck montieren

- Vorderkante Mast = Hinterkante Toter Mann
- U-Beschläge entsprechend positionieren und jeweils zuerst ein Loch markieren und mit Bohrer ø6,5mm abbohren

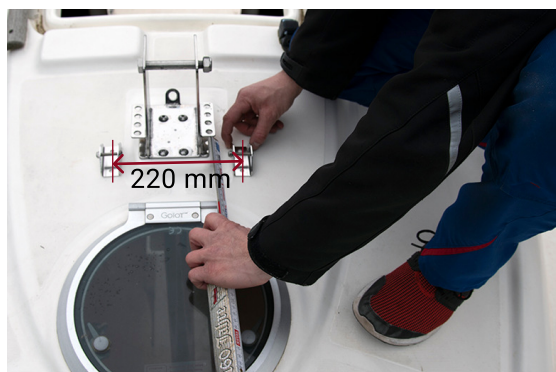

- U-Beschläge ansetzen, jeweils das zweite Loch markieren, Beschlag wegnehmen und jeweils das zweite Loch abbohren
- alle vier Bohrungen mit Kegelsenker leicht ansenken



- Reca S78 (auf Nachfrage bei uns erhältlich) reichlich auf und zwischen den Bohrungen verteilen, um später das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern
- Schrauben durchstecken, Muttern + U-Scheiben unter Deck anziehen
- herausgedrücktes S78 verfugen (mit Wasser-Spülmittel-Mischung anfeuchten)



2. Toten Mann montieren


- Doppelrohrkonstruktion mittels mitgelieferten Montagemitteln an den Fußbeschlägen verschrauben
- Teleskoprohr einschieben fixieren



- Loch mit $\varnothing 6,5\text{mm}$ für Ringschraube ca. 3 cm vor dem Ankerkasten mittig bohren
- Bohrung leicht ansenken



- Bohrung mit reichlich S78 abdichten
- Ringschraube (im Lieferumfang enthalten) durchstecken und fest verschrauben; herausgedrücktes S78 sauber verfugen
- Schäkel der Talje an die Ringschraube anschlagen

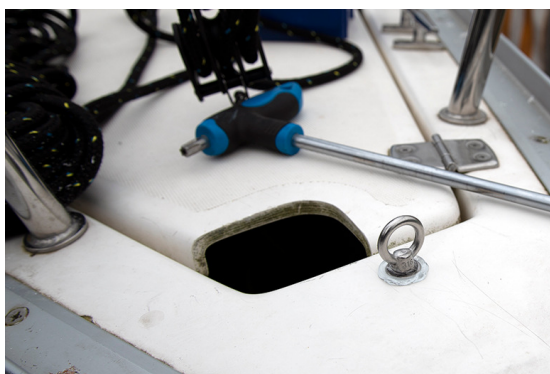

Optional kann der mitgelieferte U-Beschlag bugseitig am Mast befestigt werden. So kann der Tote Mann bei gestelltem Mast platzsparend an den Mast geklappt und durch den Beschlag aufgenommen werden. Dadurch muss der Tote Mann zwischen den Manövern nicht vollständig demontiert werden und der Bugbereich ist trotzdem frei.